



INSTRUKCJA MONTAŻU

SPIS TREŚCI

1. Wstępne zalecenia.....	4
2. Drążki przewodowe - przegląd.....	5
3. Montaż drążka przewodowego.....	6
4. Regulacja drążka przewodowego.....	9
5. Zasilanie elektryczne.....	10
6. Montaż wiązki elektrycznej.....	11
6.1. Montaż wiązki elektrycznej C400.....	11
6.2. Zestawienie części - C400.....	12
6.3. Montaż wiązki elektrycznej C400 PRO.....	13
6.4. Zestawienie części - C400 PRO.....	14
7. Sterowanie.....	15
7.1. Sterowanie w przypadku używania rozdzielaczy ciągnika.....	15
7.2. Sterowanie w przypadku używania rozdzielacza MX.....	15
8. Części zamienne.....	17
8.1. Drążki.....	17
8.2. Linki stalowe.....	18

1. Wstępne zalecenia

Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące montażu, użytkowania i konserwacji maszyny.

Instrukcję należy uważnie przeczytać i trzymać w bezpiecznym miejscu do późniejszego wglądu. W przypadku użyczenia lub odsprzedaży maszyny, należy do niej dołączyć instrukcję.

Aby utrzymać maszynę w idealnym stanie i zagwarantować jej niezawodność przez cały okres eksploatacji, należy wykonywać przewidziane konserwacje.

Mycie



OSTROŻNIE: Nigdy nie należy kierować strumienia wody pod wysokim ciśnieniem w stronę podzespołów elektrycznych (zasilacze, wiązki elektryczne, łączówki itp.).

Pod wpływem strumienia wody pod ciśnieniem podzespoły elektryczne/elektroniczne mogą działać nieprawidłowo.

Bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i przestrzegać odpowiednich zaleceń oraz stosować się do wskazówek.

Przed rozpoczęciem używania drążka przewodowego należy przeczytać „Instrukcję obsługi ładowacza”, aby dokładnie zapoznać się z:

- Czynnościami montowania i demontowania ładowarki i narzędzi.
- Działaniem komend drążka przewodowego.

Części zamienne



NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować, że maszyna stanie się niebezpieczna. W przypadku zniszczeń czy uszkodzeń ciała, producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności.



Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie należy modyfikować maszyny ani jej akcesoriów (właściwości mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych, pneumatycznych) bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od producenta.







Gwarancja







Gwarancja zostaje natychmiastowo unieważniona jeśli przedstawione w tej instrukcji normy oraz sposoby obsługi i utrzymania maszyny nie będą respektowane.











2. Drażki przewodowe - przegląd

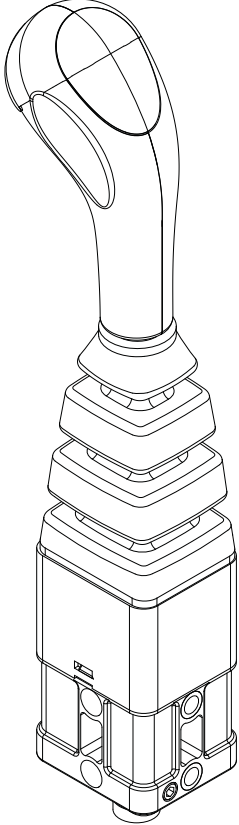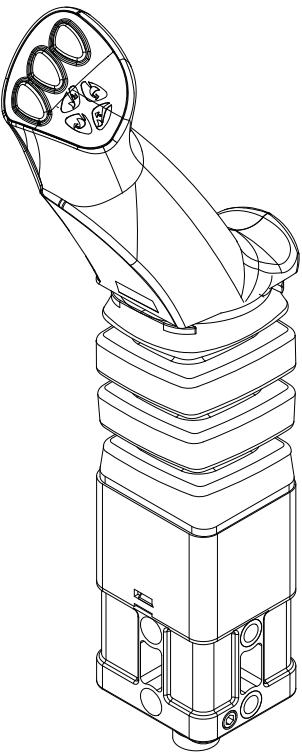Drażek przewodowy C400	Drażek przewodowy C400 PRO
	

3. Montaż drążka przewodowego

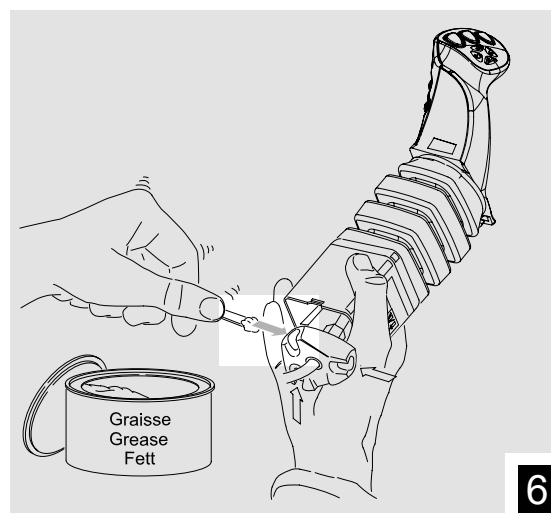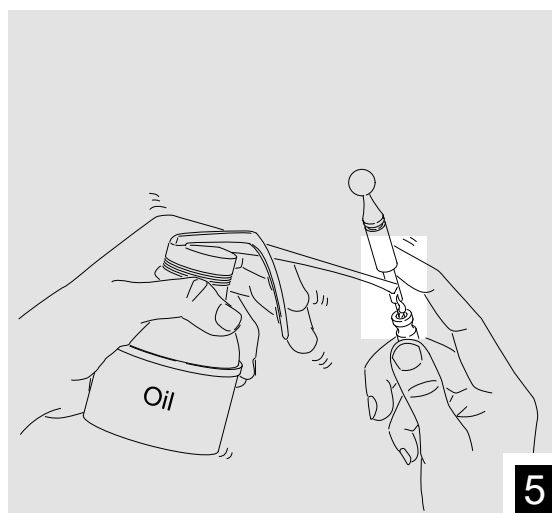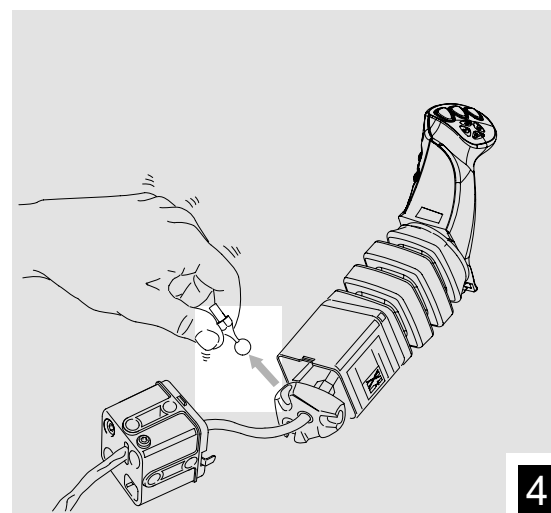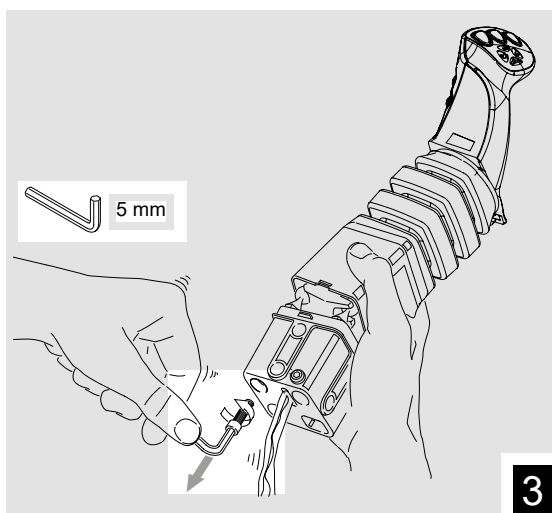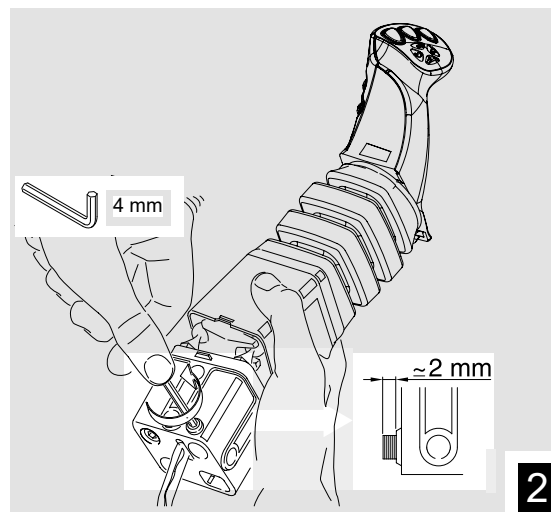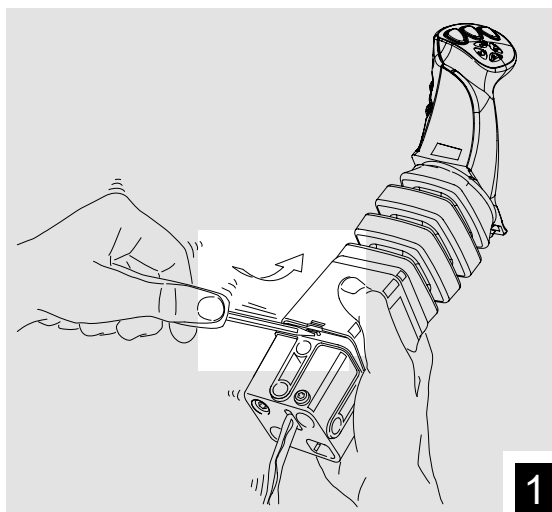


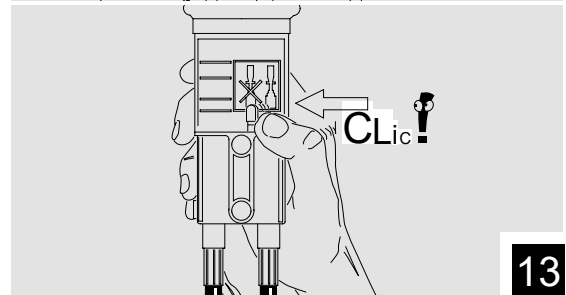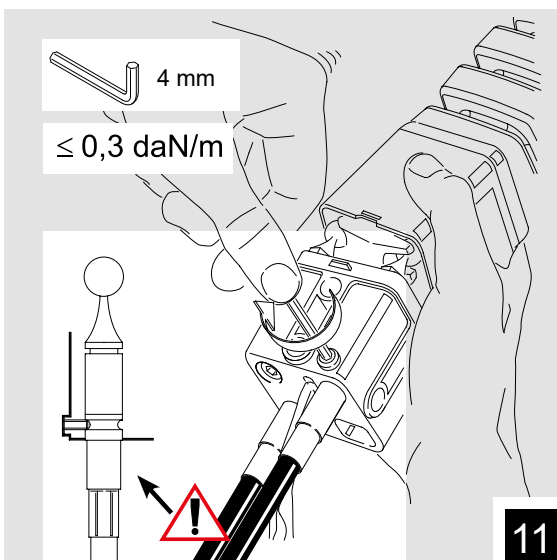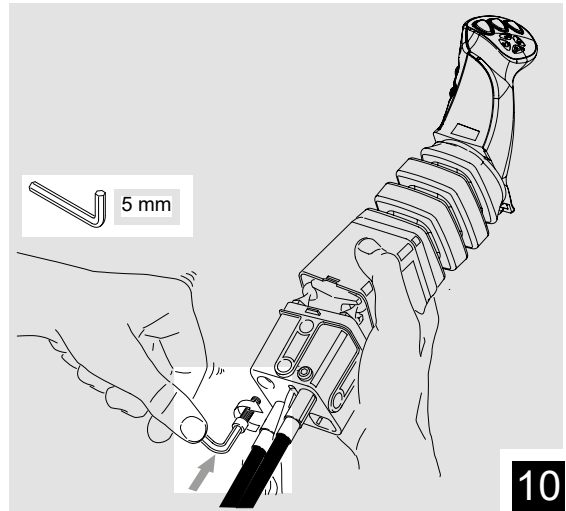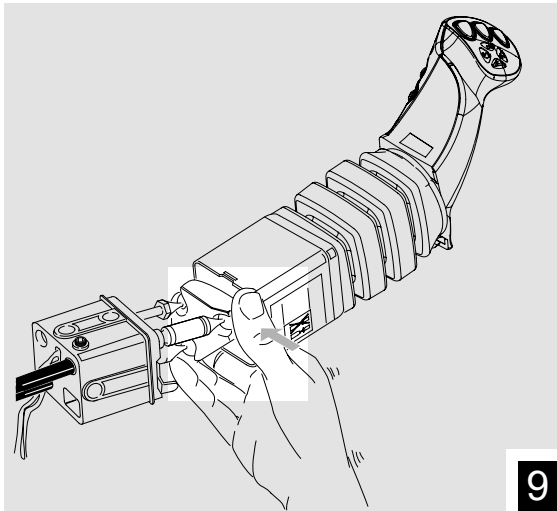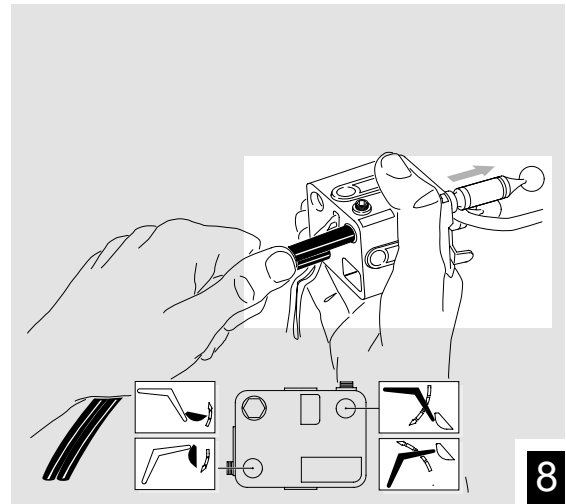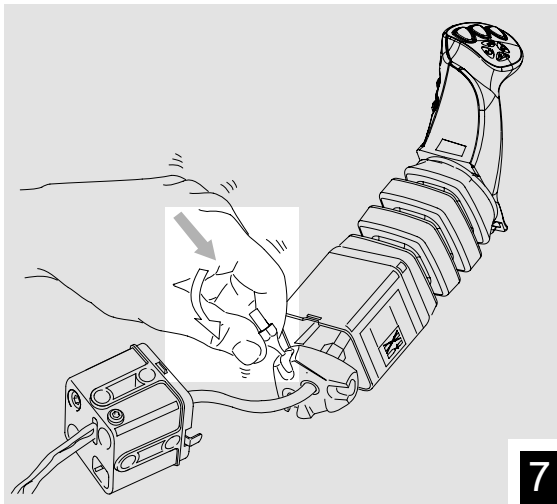

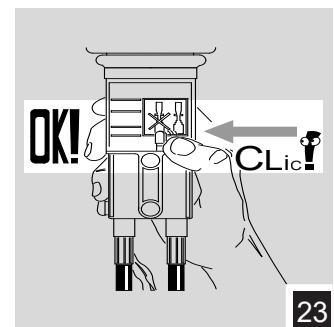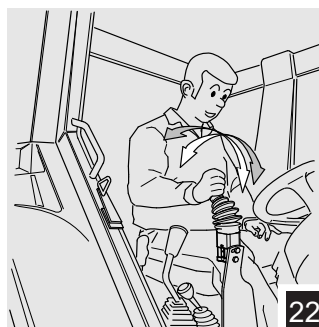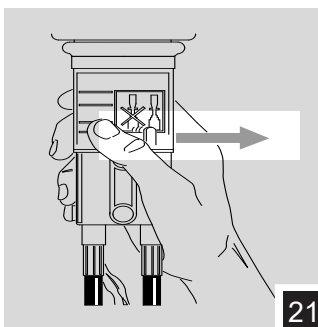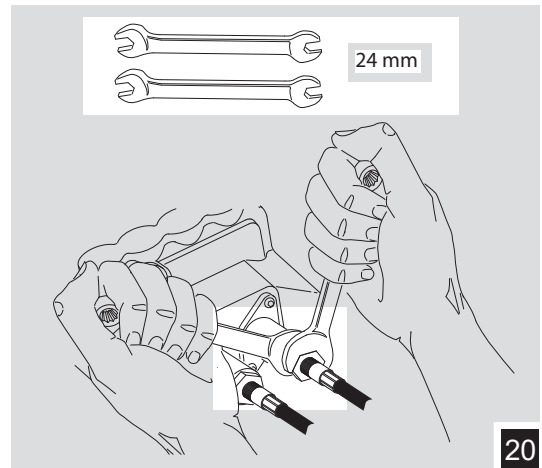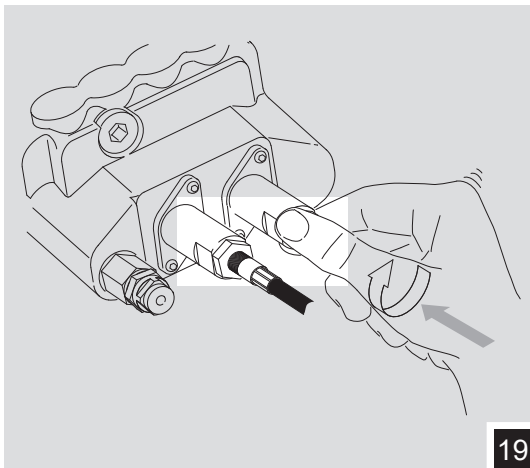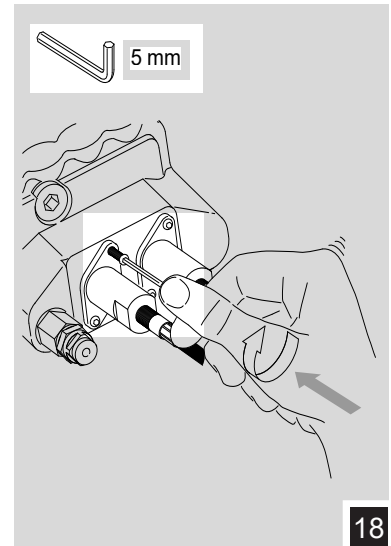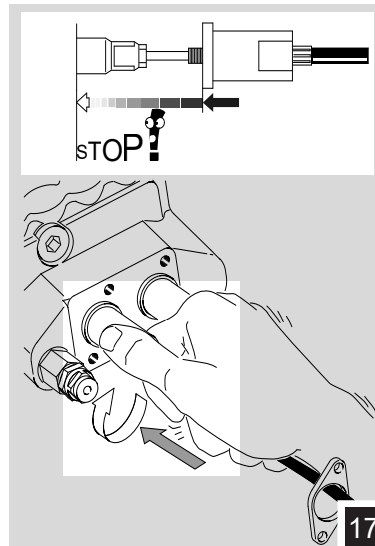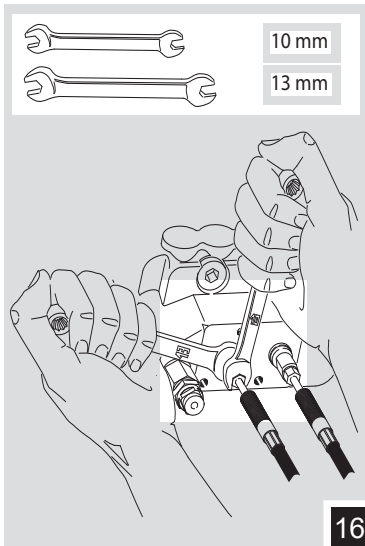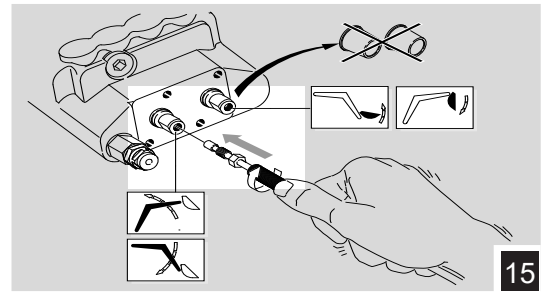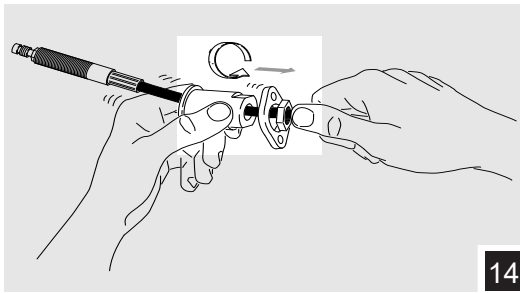


4. Regulacja drążka przewodowego


W zależności od lokalizacji drążka na ciągniku, regulacja pozycji dźwigni powinna się odbywać w obecności użytkownika w celu zapewnienia wygodnego sterowania ładowaczem.

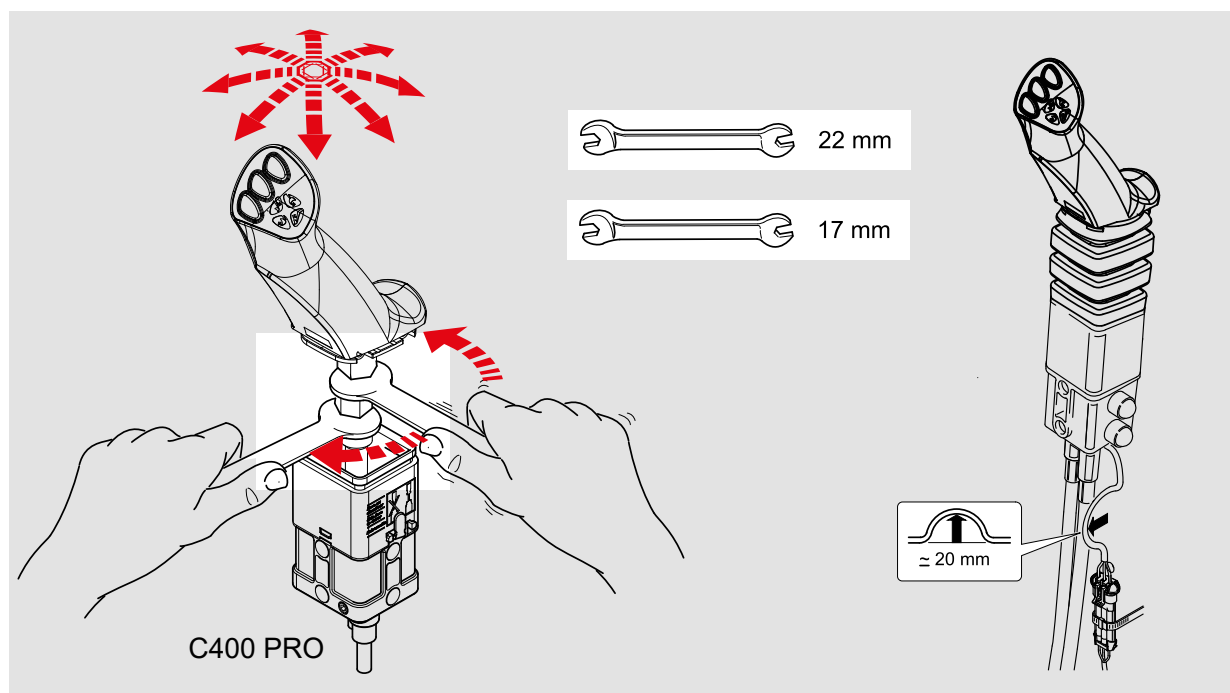

Dźwignia blokady (1) nie powinna być skierowana w stronę kierowcy.

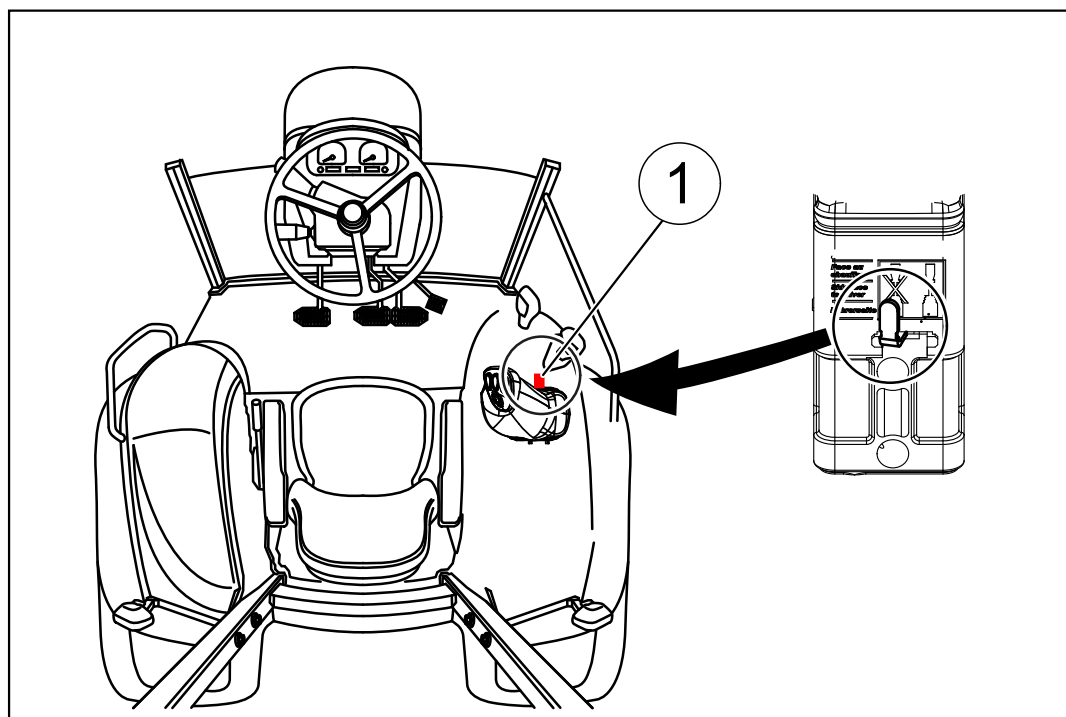

5. Zasilanie elektryczne

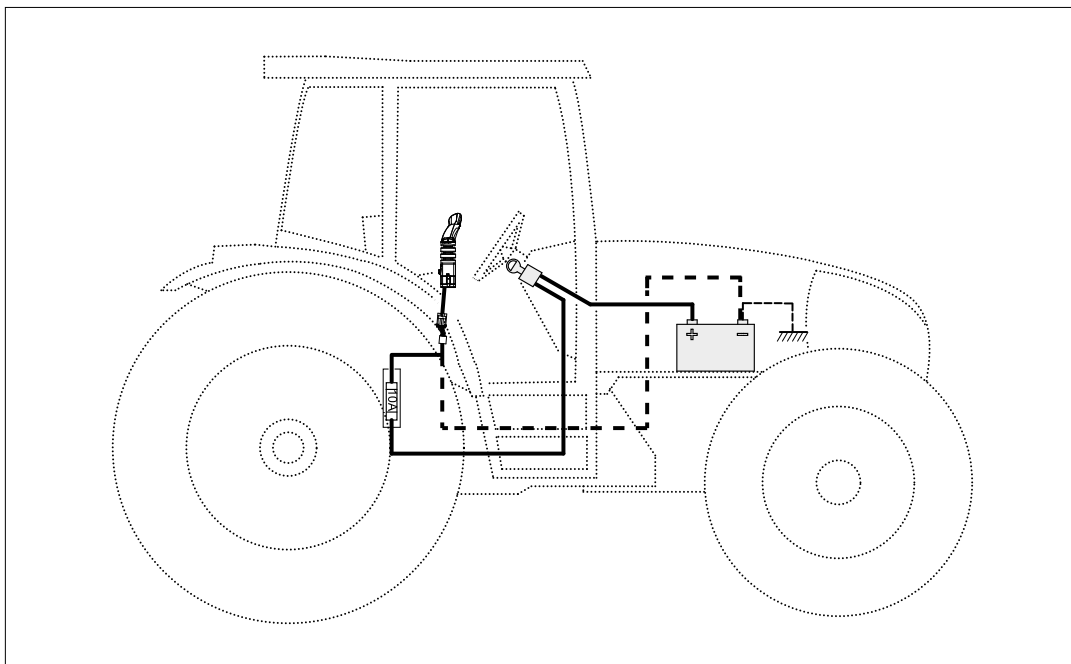


WAŻNE: Po uruchomieniu ciągnika zasilanie powinno być pobierane z instalacji prądu stałego 12 V zdolnej dostarczać prąd 10 A. Bezpiecznik zabezpieczający wiązkę elektryczną ma maks. 10 A.

Należy koniecznie podłączyć przewód niebieski (-) (masa) z wiązki elektrycznej do zacisku (-) akumulatora.

6. Montaż wiązki elektrycznej

6.1. Montaż wiązki elektrycznej C400

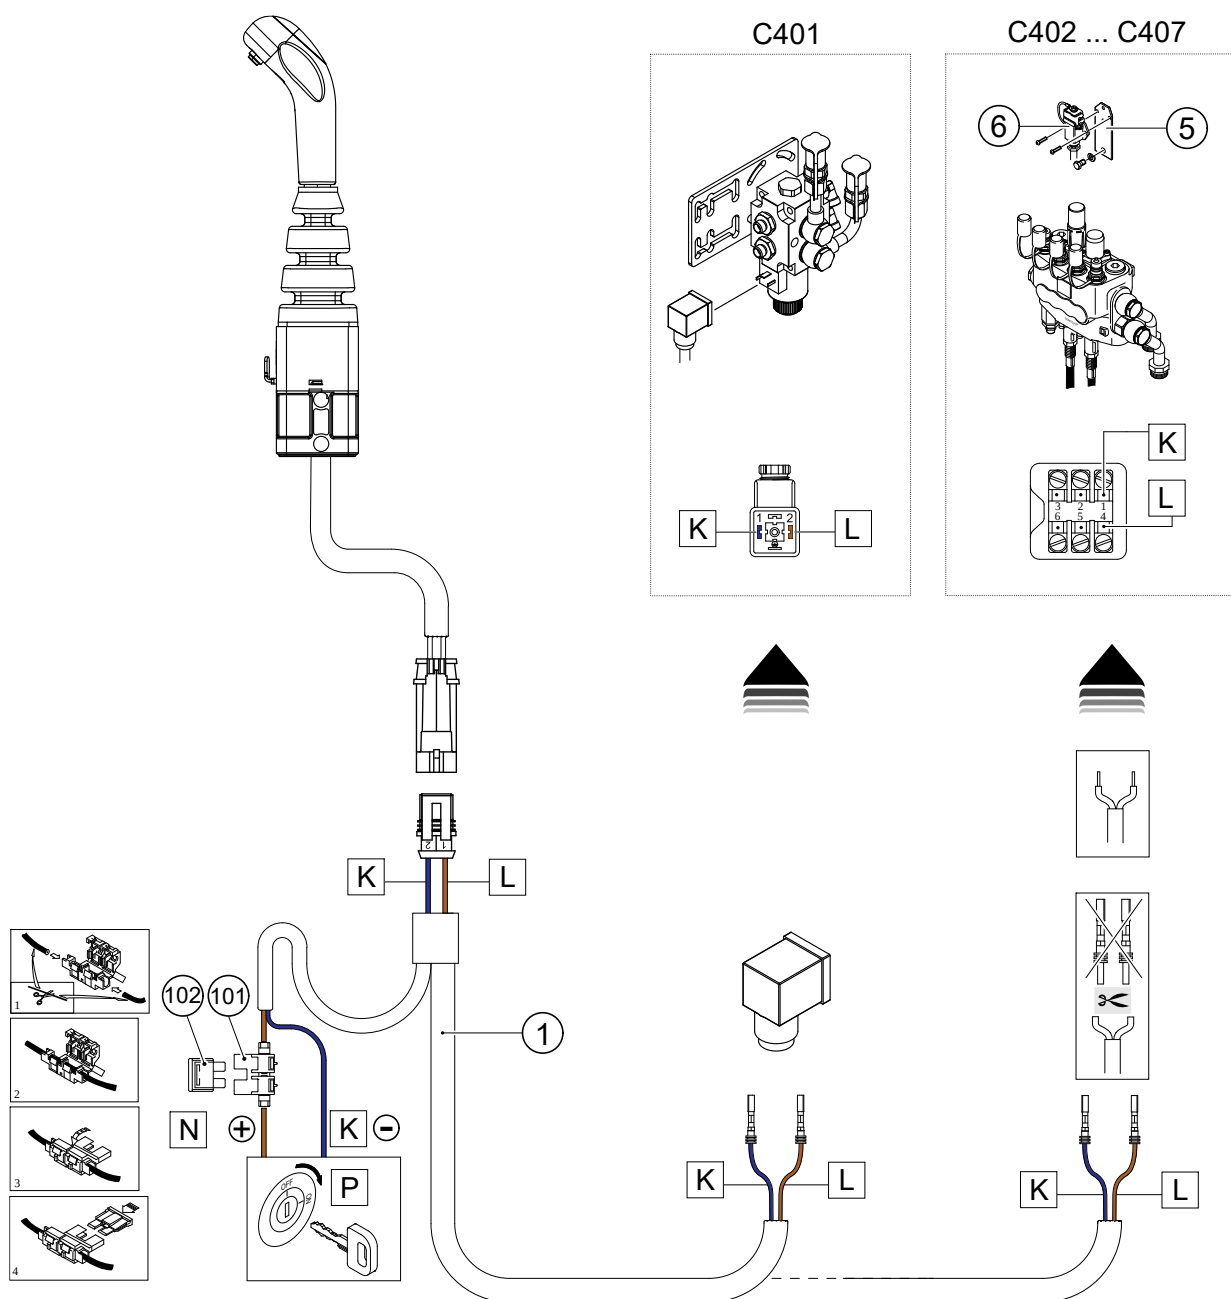


Wskaźnik	Opis
K	Niebieski (- obciążnik)
L	Brązowy (3. funkcja)
N	Brązowy
P	+ Po zapłonie

6.2. Zestawienie części - C400

Rep. Fig. Pos. Fig. Rif. Fig.	Réf. Parts No Teile-Nr. Ref. Rif. Nr	Qté. Qty Menge Cant. Qtà Il.	Dimension. Dimension Maße Dimensión Dimensione Wymiar	Français	English	Deutsch	Español	Italiano	Polski	
1		598965	1		FAISCEAU ÉLEC- TRIQUE (POIGNEE 1 BOUTON)	ELECTRIC WIRING LOOM (1 BUTTON)	KABELBUNDEL (1 KNOPF)	CABLE ELÉCTRICO (1 BOTÓN)	FASCIO ELETTRICO (IMPUGNATURA 1 PULSANTE)	PRZEWODY ELEKTR. (1 PRZY- CISKIEM)
	101	306358	1		PORTE FUSIBLE	FUSE HOLDER	SICHERUNGSHAL- TERUNG	SOPORTE DE FUSIBLE	PORTA FUSIBILE	SKRZYŃKA BEZ- PIECZNIKOWA
	102	306361	1	10 A	FUSIBLE	FUSE	SICHERUNG	FUSIBLE	FUSIBILE	BEZPIECZNIK
	5	328207	1		SUPPORT CONNECTEUR ELEC.	ELECTR. CONNec- TOR SUPPORT	STECKERHALTER	SUPORTE DE CONECTOR ELÉ- TRICO	SUPPORTO DEL CONNETTORE ELETTRICO	WSPORNIK ZŁĄCZA
	6	306342	1		CONNECTEUR ELECTRIQUE MÂLE (SAILLIE)	MALE ELECTRICAL CONNECTOR	STECKER	CONECTOR ELÉC- TRICO MACHO	CONNETTORE ELETTRICO MAS- CHIO (SPORGENTE)	ZŁĄCZE ELEKTRYC- ZNE MĘSKIE (WYSTAJĄCE)

6.3. Montaż wiązki elektrycznej C400 PRO

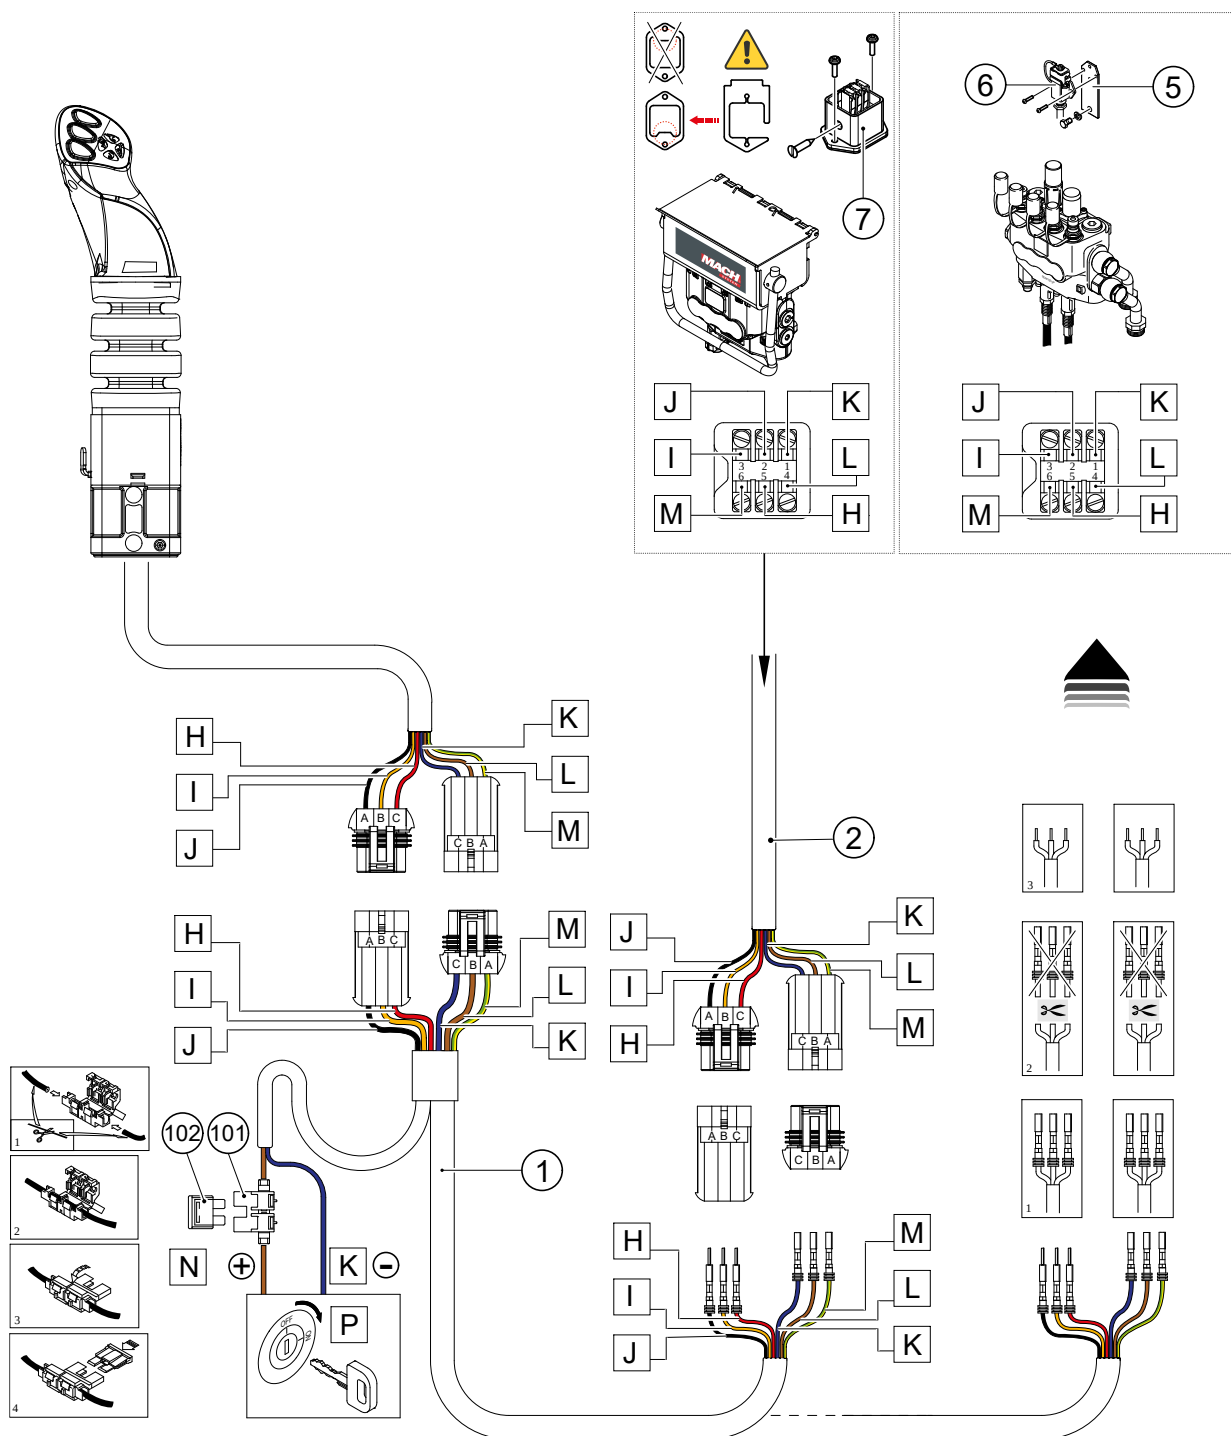

Wskaźnik	Opis
H	Czerwony (+ 12 V)
I	Pomarańczowy (Niepodłączony)
J	Czarny (Niepodłączony)
K	Niebieski (- obciążnik)
L	Brązowy (3. funkcja)
M	Żółty/zielony (Niepodłączony)
N	Brązowy
P	+ Po zapłonie

6.4. Zestawienie części - C400 PRO

Rep. Fig. Pos. Fig. Rif. Fig.	Réf. Parts No Teile-Nr. Ref. Rif. Nr	Qté. Qty Menge Cant. Qtà Il.	Dimension. Dimension Maße Dimensión Dimensione Wymiar	Français	English	Deutsch	Español	Italiano	Polski
1	525488	1		FAISCEAU ÉLEC- TRIQUE (POIGNEE 3-6 BOUTONS)	ELECTRIC WIRING LOOM (3-6 BUT- TONS)	KABELBUNDEL (3-6 KNOPF)	CABLE ELÉCTRICO (3-6 BOTONES)	CABLAGGIO ELET- TRICO (IMPUGNA- TURA 3-6 PULSANTI)	PRZEWODY ELEKTR. (3-6 PRZY- CISKI)
101	306358	1		PORTE FUSIBLE	FUSE HOLDER	SICHERUNGSHAL- TERUNG	SOPORTE DE FUSIBLE	PORTA FUSIBILE	SKRZYŃKA BEZ- PIECZNIKOWA
102	306361	1	10 A	FUSIBLE	FUSE	SICHERUNG	FUSIBLE	FUSIBILE	BEZPIECZNIK
2	306275	1		FAISCEAU ÉLEC- TRIQUE (SANS DISPOSITIF SECU)	ELECTRIC WIRING LOOM (WITHOUT SAFETY DEVICE)	KABELBUNDEL (OHNE SICHERHEITSVORKEHRUN- GEN)	CABLE ELÉCTRICO (SIN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD)	FASCIO ELETTRICO (SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA)	PRZEWODY ELEKTR. (BEZ ZABEZPIECZENIA)
5	328207	1		SUPPORT CONNECTEUR ELEC.	ELECTR. CONNec- TOR SUPPORT	STECKERHALTER	SUPORTE DE CONECTOR ELÉ- TRICO	SUPPORTO DEL CONNETTORE ELETTRICO	WSPORNIK ZŁĄCZA
6	306342	1		CONNECTEUR ELECTRIQUE MÂLE (SAILLIE)	MALE ELECTRICAL CONNECTOR	STECKER	CONECTOR ELÉ- TRICO MACHO	CONNETTORE ELETTRICO MAS- CHIO (SPORGENTE)	ZŁĄCZE ELEKTRYC- ZNE MĘSKIE (WYSTAJĄCE)
7	312793	1		CONNECTEUR MÂLE	MALE ELECTRICAL CONNECTOR UNIT	MÄNNLICHER STECKER	MAL ELECTRICAL CONNECTOR UNIT	CONNETTORE ELETTRICO MAS- CHIO	ZŁĄCZE „MĘSKIE”

7. Sterownie



OSTRZEŻENIE: Nigdy nie opuszczać ciągnika, gdy ładowacz jest podniesiony.

Rozdzielacze suwakowe wytwarzają wewnętrzny wyciek konieczny do właściwego ich działania.

7.1. Sterowanie w przypadku używania rozdzielaczy ciągnika

Patrz instrukcja użytkowania ciągnika.


7.2. Sterowanie w przypadku używania rozdzielacza MX

7.2.1. Bezpieczeństwo

W celu uniknięcia niezamierzonego poruszenia ładowniczem możliwe jest zablokowanie dźwigni. Aby zablokować dźwignię, przesunąć zaczep blokujący (1).

— (A): pozycja odblokowana.

— (B): pozycja zablokowana.

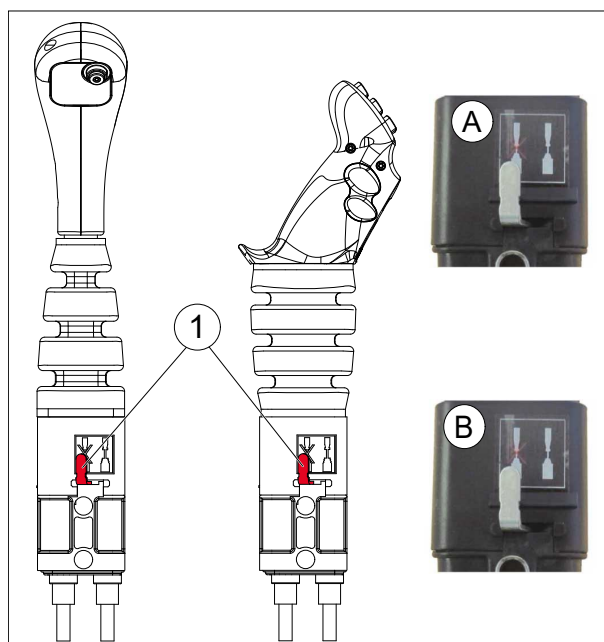


7.2.2. Ruchy

1. funkcja: wzdłuż osi „Y”

- Do przodu = opuszczanie ładowacza (Działanie siłownika hydraulicznego dwustronnego działania).
- Do przodu po zazębieniu = pozycja pływająca (Działanie siłownika hydraulicznego jednostronnego działania).
- Do tyłu = podnoszenie ładowacza.

2. funkcja: wzdłuż osi „X”


- W lewo = nabieranie.
- W prawo = wysyp.

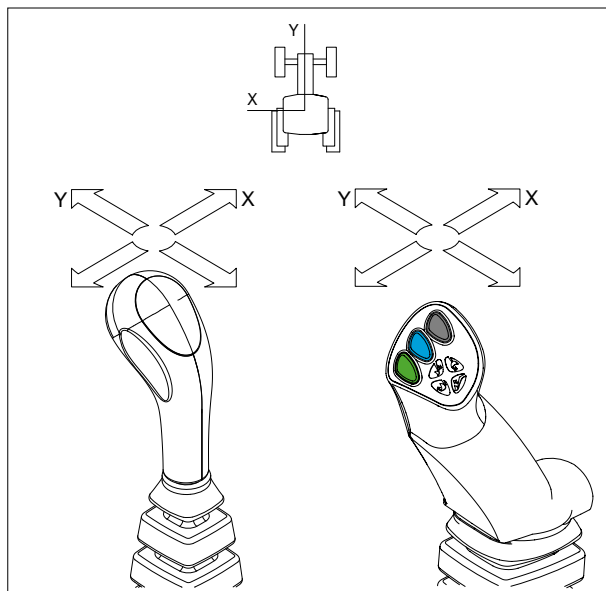

3. funkcja: wzdłuż osi „X”:







- Przycisk (1) + polecenie nabierania lub wysypu.

Przycisk (2) i przycisk (3) nie są połączone.

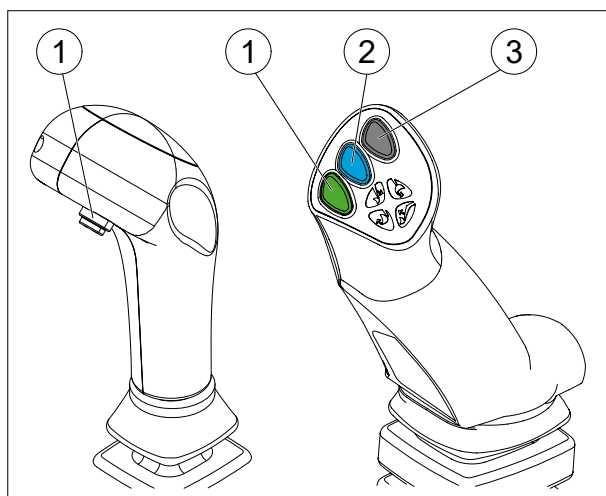

8. Części zamienne

8.1. Drażki

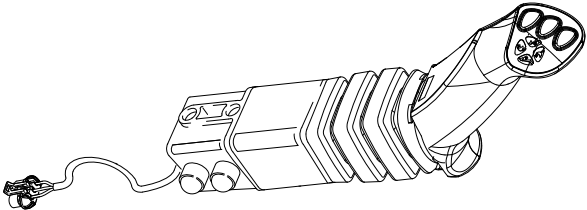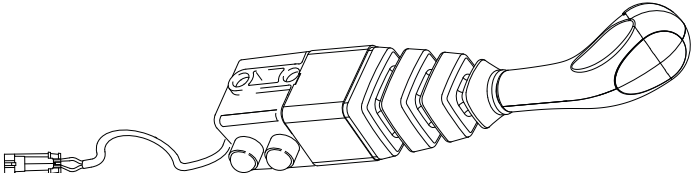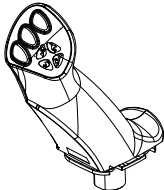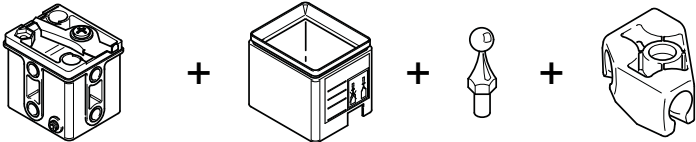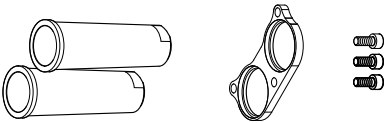
Nr kat.	Opis	Ilustracja
524829	Drażek 3-funkcyjny C400 PRO	
599615	Drażek 3-funkcyjny C400	
525147	Dźwignia C400 PRO	
599100	Dźwignia C400	
300652	Łącznik aluminiowy	
300655	Stałe złącze kulowe	
300648	Jednostka sterowania	
581538	Zestaw prowadzenia kabla	
581871	Zestaw nakrętek kabli	

8.2. Linki stalowe

Longueur du câble	Référence du câble
	
1100 mm	319736
1300 mm	300680
1500 mm	300679
1800 mm	300668
2100 mm	300669
2400 mm	300675
2800 mm	300676
3000 mm	300677
3200 mm	300670
3400 mm	300678
3600 mm	300671
3800 mm	300672
4000 mm	300673
4200 mm	300674



M-extend France : 19 rue de Rennes - 35690 ACIGNÉ

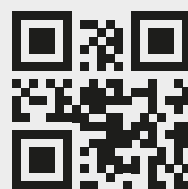

www.m-x.eu

© MX, part of M-extend